



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0037



# Инструкция по установке 713 6678 20

## Дополнительное кольцо для защиты уплотнения вала

Производитель: Mercedes Benz

Модели: A207, A209  
C204, C207, C209, CL203  
R171, R172  
S203, S204  
W203, W204

Артикульный номер: 713 6678 20

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге Schaeffler

Радиальное уплотнительное кольцо вала из набора FAG WheelSet 713 6678 20 было изменено и теперь имеет ещё один дополнительный сальник (Рис.1).

Причиной для внесения изменений стало то, что контактные поверхности между цапфой заглушки и уплотнением вала корродируют с течением времени. Влага может проникать в ступичный подшипник, что приводит к его преждевременному выходу из строя.

Втулка, используемая в радиальном уплотнении вала, устанавливается на поврежденную область, тем самым защищая уплотнительную кромку на поврежденной коррозией поворотной цапфы.



Рис. 1: Радиальное уплотнение вала с дополнительным сальником



Рис. 2: FAG WheelSet 713 6678 20

Предпосылкой для данного метода ремонта является наличие коррозии на цапфе при снятии ступицы. Эта область может быть очищена обычными средствами, которые имеются в мастерской.

Если на поворотной цапфе в области контактной поверхности уплотнительного кольца значительные признаки коррозии, то целый поворотный кулак подлежит замене.

Дополнительный сальник для защиты уплотнительного кольца вала. Оно не должно быть удалено ни при каких обстоятельствах, и надевается на поворотный кулак вместе со ступицей! При снятии ступицы переднего колеса необходимо отделить радиальное уплотнение вала из поворотной цапфы колеса.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Телефон: +7 (495) 737-76-60  
aftermarket.ru@schaeffler.com  
www.schaeffler.ru/aftermarket  
www.rexpert.ru

FAG 0037



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT