



SERVICE INFO – LuK 0052



Сцепление вибрирует во время маневрирования

Производитель: Mercedes-Benz

Модели: Actros MP 2 (2003 - 2008)
Actros MP 3 (2008 -)

Тип: 932, 933, 934
с кодом (GE2)
EDC II (Electronic Drive Control)

930, 932, 933, 934, 940, 944
с кодом (GE3)
Mercedes PowerShift

930, 932, 933, 934
с кодом (GE7)
Mercedes PowerShift 2



Рисунок 1: Необходимо проверить артикульный номер сервопривода сцепления

В моделях автомобилей, указанных выше, сцепление может вибрировать/дергаться во время маневрирования. Причиной неисправности может быть некорректная регулировка сцепления или устаревший усилитель сцепления. Рекомендуется следующая процедура для профессионального ремонта:

- Замените усилитель с артикульным номером: 000 250 0062 на артикульный номер: 000 250 0562. Заменить усилитель Wabco с артикульным номером: 9701500020 на артикульный номер: 9701500010

Проверьте настройки штока усилителя сцепления (см. Бюллетень Service Info 0054) и отрегулируйте, если необходимо.

- Поставьте управление КПП в режим «learn mode» в соответствии со спецификацией, предоставленной автопроизводителем

- Если установлено двухдисковое сцепление, настройки параметра 1 в управлении трансмиссии и износа сцепления в параметре 3 должны быть откорректированы в соответствии спецификацией, предоставленной автопроизводителем

Если неисправность сохраняется после всех приведенных мер, сцепление необходимо заменить

Регулировка усилителя сцепления необходимо только если был заменен или нажимной диск сцепления, или ведомый диск сцепления либо шток поршня. Для работы и настройки управления КПП необходим подходящий диагностический прибор.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0052