



SERVICE INFO – LuK 0088



Гидравлический выжимной подшипник 510 0180 10

Предупреждение

На всех отдельных упаковках гидравлических выжимных подшипников LuK 510 0180 10 теперь есть предупреждающая наклейка (Рис. 1). На ней указано, что данный гидравлический выжимной подшипник не должен использоваться в комбинации со сцеплениями других производителей.

Практика показала, что использование в сочетании с системами сцеплений сторонних производителей может привести к утечке гидравлической жидкости и преждевременному выходу из строя всей системы выключения сцепления.

Причина заключается в конструктивных отличиях систем сцеплений других производителей и не соответствии характеристик заданных Schaeffler. В результате, на гидравлический выжимной подшипник действуют нагрузки, приводящие к повреждению внутренней направляющей втулки. Это приводит к преждевременному износу уплотнения и следовательно к утечке жидкости.

Поэтому, во избежание такого рода повреждений, указанный гидравлический выжимной подшипник должен устанавливаться только со сцеплениями LuK или как комплексное решение (LuK RepSet Pro).











⚠ WARNING			
	No LuK + LuK CSC → 		
	LuK Clutch + LuK CSC → 		
	 → 		

Рис. 1: Предупреждение



Рис. 2: Гидравлический выжимной подшипник LuK 510 0180 10

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Больше информации:

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Телефон: +7 (495) 737-76-60
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.repexpert.ru

LuK 0088